


Výměnné čelisti - Postup výměny

OneLOK™



1. Před každou výměnou čelistí nebo před každým seřizováním zdvihu, zcela otevřete upínací část točením kliky proti směru hodinových ručiček, aby byla zajištěna maximální možná upínací dráha

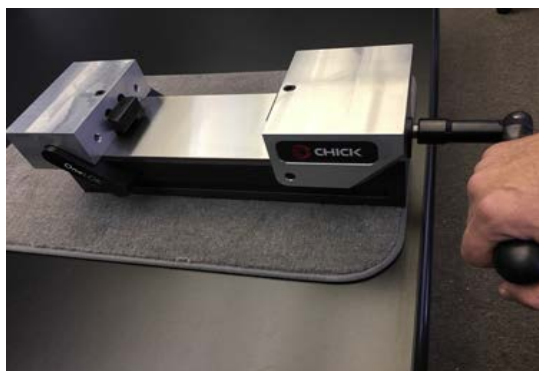

2. Vložte výměnné čelisti BoltFAST (pohyblivou a pevnou čelist), ale nikdy neutahujte horní upínací šrouby.



3. Ručně přesuňte pohyblivou čelist k pevné čelisti tak, aby se zlehka dotýkali. Poté zatlačte pohyblivou čelist zpět tak, aby pohyblivá čelist zapadla do drážky spodní kolejnice. Následně lehce dotáhněte obě čelisti klikou, aby byly sevřené.



4. Nyní zatlačte lehce obě čelisti směrem dolu a zároveň klikou utáhněte čelisti systému OneLok a to utahovacím momentem 27Nm nebo alespoň o 1/2 otáčky utahovací kliky.



5. Poslední fází výměny čelistí je dotažení šroubů systému BoltFast a to utahovacím momentem 5Nm nebo alespoň o dvě otáčky klíče. Začněte šroubem na pevné čelisti.

	BoltFAST	OneLOK
Otáčky kliky pro utažení	nejméně 2 plné otáčky klíče (pro zcela uvolněná šrouby)	nejméně 1/2 otáčky kliky pro lehce se dotýkající čelisti
Utahovací moment	5 Nm	27 Nm